



Zustandsbericht

Kunde: [REDACTED] GmbH
Berichtsnummer: 000000 [REDACTED]
Referenznummer:

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz S 500

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	[REDACTED]	Laufleistung abgelesen:	151839 km
Erstzulassung / Baujahr:	30.07.2008 /	Besichtigungsdatum/-ort:	29.07.2015 Wuppertal
Fahrzeugart:	PKW	Re-Import:	Ja
Aufbauart:	Limousine	KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0999/AUD
Kraftstoff / Emissionsklasse:	Benzin / -	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	5462 ccm / 285 kW (387 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Schwarz
Lackart:	Metallic	Anzahl Vorbesitzer:	3
Türen / Sitzplätze:	4 / 5	Anzahl Schlüssel:	2
Nächste HU / AU:	07.2017 / 07.2017	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Ja	Farbe Innenausstattung:	Beige
Serviceheft gepflegt:	Ja	Raucherfahrzeug:	Nein
Letzter Service km / am:	126217 / 13.03.2014	Fahrzeug fahrbereit:	Ja
Fahrzeug verkehrssicher:	Nein	Vorgelegte Fahrzeug-	ZB II (Fzg-Brief)
		Unterlagen:	
Zustand außen:	2 - Gut	Besichtigungsbedingung:	-
Zustand innen:	2 - Gut	Zustand allgemein:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Dunlop	255/45/R18/99Y 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Dunlop	255/45/R18/99Y 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Dunlop	255/45/R18/99Y 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Dunlop	255/45/R18/99Y 4 mm
Ersatzrad:	vorhanden	
Zustand Ersatzrad:	Vollwertig	

Serienausstattung

Sonderausstattung

Standard Ausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Allrad • Außenspiegel elektr. • Eingebautes Navigationsgerät • Elektrische Fensterheber • Klimaautomatik • Nebelscheinwerfer • Servolenkung • Sitzheizung • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Audioanlage • Bordcomputer • Elektr. Stahlschiebedach • Fahrer- und Beifahrerairbag • Multifunktionslenkrad • Scheinwerferreinigungsanlage • Sitz höhenverstellbar • Tempomat • Xenonlicht |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden. Eine Hebebühne stand zum Besichtigungszeitpunkt nicht zur Verfügung!
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	Fahrzeug Dokumente in Fremdsprache.
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Fachgerecht repariert Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtdickenmessung:	Außerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	



Übersicht durchgeführte Technikprüfung					
Motorlauf:		In Ordnung	Getriebe:		Eingeschränkt geprüft
Kupplung:		Nicht möglich	Lichtmaschine / Generator:		Nicht möglich
Bremsanlage:		Eingeschränkt geprüft	Ölverlust:		Eingeschränkt geprüft
Zahnriemen:		Nicht möglich	Batterie / Akkumulator:		Eingeschränkt geprüft
Auspuffanlage:		Eingeschränkt geprüft	Stoßdämpfer:		Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:		In Ordnung	Kombiinstrument:		In Ordnung
Fahrzeuginstrumente:		In Ordnung	Klimaanlage:		In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung	
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Getriebe:	Das Getriebe konnte im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtest eingeschränkt geprüft werden.
Kupplung:	Die Kupplung konnte bei der Besichtigung nicht geprüft werden.
Lichtmaschine / Generator:	Die Funktion der Lichtmaschine (Generator) konnte nicht geprüft werden.
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Ölverlust:	Das Fahrzeug konnte auf Ölverluste nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Ölverluste nicht ausgeschlossen werden.
Zahnriemen:	Da kein Nachweis für einen erfolgten Zahnriemenwechsel vorlag bzw. bedingt durch die Bauart des Motors kein Zahnriemen verbaut ist, konnte eine entsprechende Prüfung nicht durchgeführt werden.
Batterie / Akkumulator:	Die Batterie (Akkumulator) konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel an der Batterie nicht ausgeschlossen werden.
Auspuffanlage:	Die Auspuffanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Stoßdämpfer:	Die Stoßdämpfer konnten bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Kombiinstrument:	Zum Besichtigungszeitpunkt konnten augenscheinlich keine Mängel am Kombiinstrument festgestellt werden.

Fahrzeuganzeigen:	Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine Auffälligkeiten bei der Prüfung der Fahrzeuganzeigen vor.
Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Hinweis:	*

Schäden		
		
Bauteil	Schaden	
1. Windschutzscheibe	Beschädigt	
2. Motorhaube	Lackabplatzer	
3. Stoßfänger Vorne	Lackabplatzer	
4. Tür Hinten - Links	1 Delle	
5. Stoßfänger Hinten	Kratzer	
6. Tür Hinten - Links	Steinschlag	
7. Stoßfänger Hinten	Lackabplatzer	
8. Tür Hinten - Rechts	2 Dellen	
9. Seitenwand - Hinten - Rechts	Lackabplatzer	
10. Seitenwand - Hinten - Links	Nachlackiert	

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Innen



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand




Felgen



Motorraum



VIN

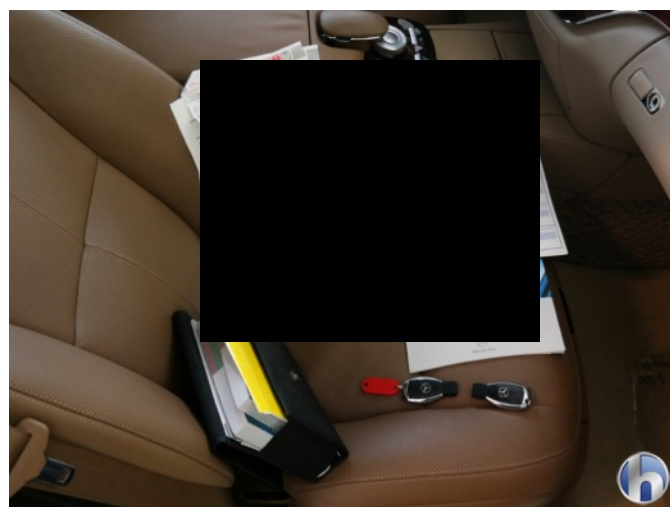

Sonstiges



1. Windschutzscheibe

Beschädigt



2. Motorhaube

Lackabplatzer



3. Stoßfänger Vorne

Lackabplatzer



3. Stoßfänger Vorne

Lackabplatzer



3. Stoßfänger Vorne

Lackabplatzer



4. Tür Hinten - Links

1 Delle



5. Stoßfänger Hinten

Kratzer



5. Stoßfänger Hinten

Kratzer




6. Tür Hinten - Links

Steinschlag




7. Stoßfänger Hinten

Lackabplatzer

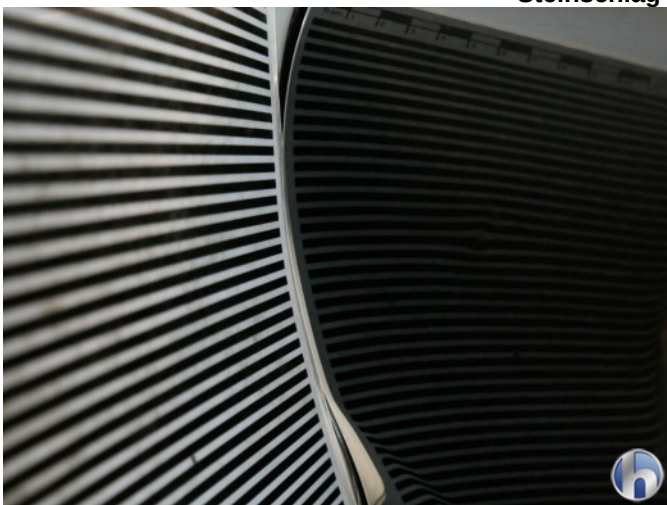

8. Tür Hinten - Rechts

2 Dellen

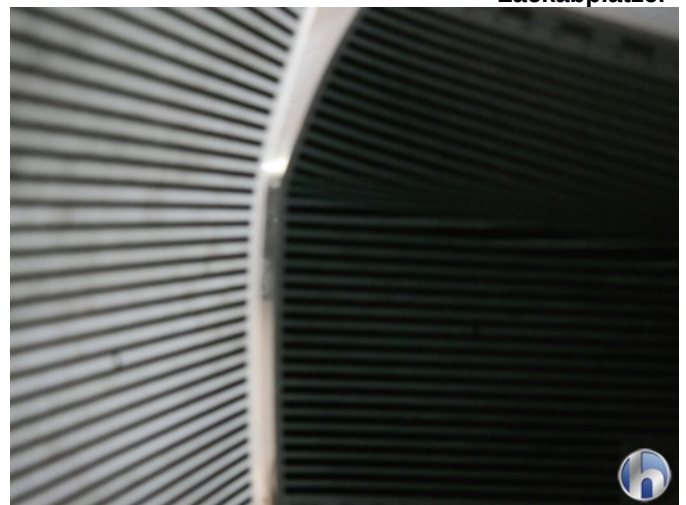

8. Tür Hinten - Rechts

2 Dellen



9. Seitenwand - Hinten - Rechts

Lackabplatzer



10. Seitenwand - Hinten - Links

Nachlackiert